

Aufbauanleitung Lamellenaufhängung für Rohr R 1" Assembly Instruction for Lamella Section Suspension for Pipe R 1"


Lamella section suspension
 Swing clamp 3: Art.-No. TTL-Z-S-SCHELLE3

List of parts


- ① Strips with holes
- ② 2 x half swing clamps
- ③ 2 x screw M6 x 16 + nuts + spring washers

Assembly

1. Take the strips out of the carton and assemble them according the drawing. Please look at the rolling direction of each strip.
2. Pass 2 screws through one part of the swing clamp and thread 2 strips together according the holes at the overlap.
3. Then press the half swing clamp together with the strips to the pipe and fix it together with another swing clamp.
4. Bolt together by hand the screws with spring washers and nuts.
5. Do the same steps as described in point 2. - 4. with the next strips.
6. Extend the lamella section suspension so that the strips hang tight.
7. If necessary fix the strips at the ends with blind riveting or tapping screws.
8. At last screw up all screws again with an electric screw driver.

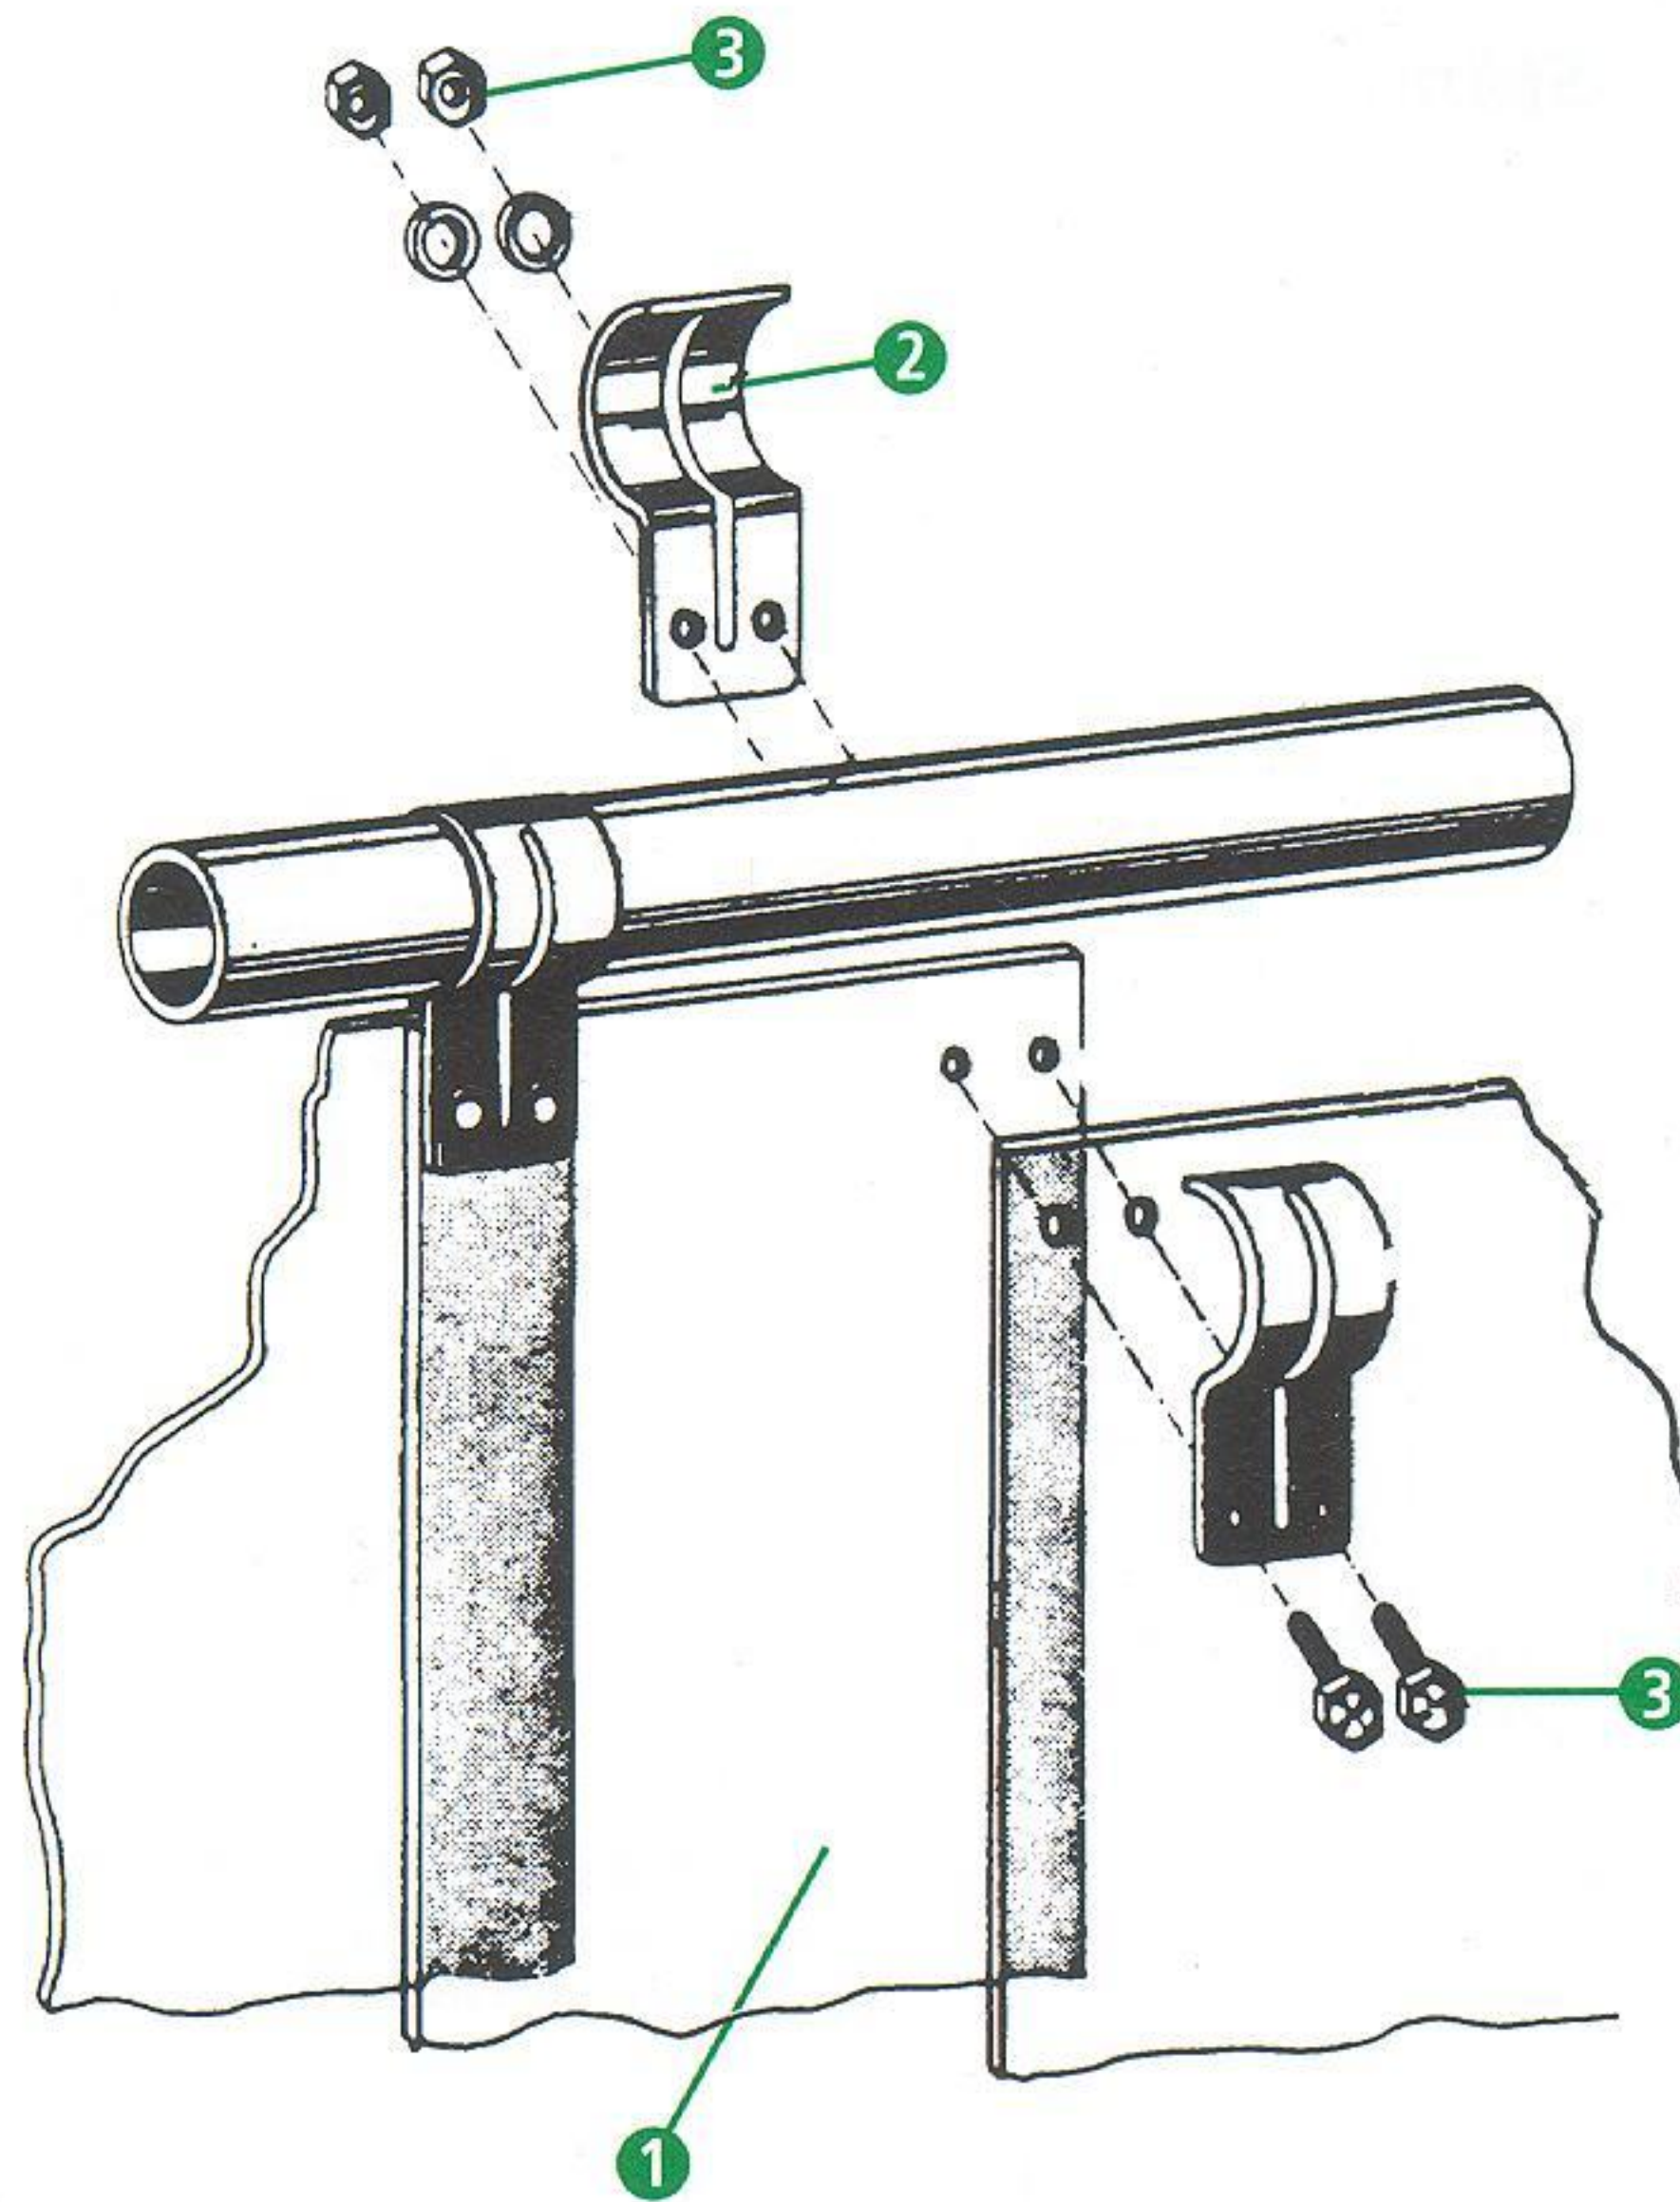

Richtig
 right
 Falsch
 wrong

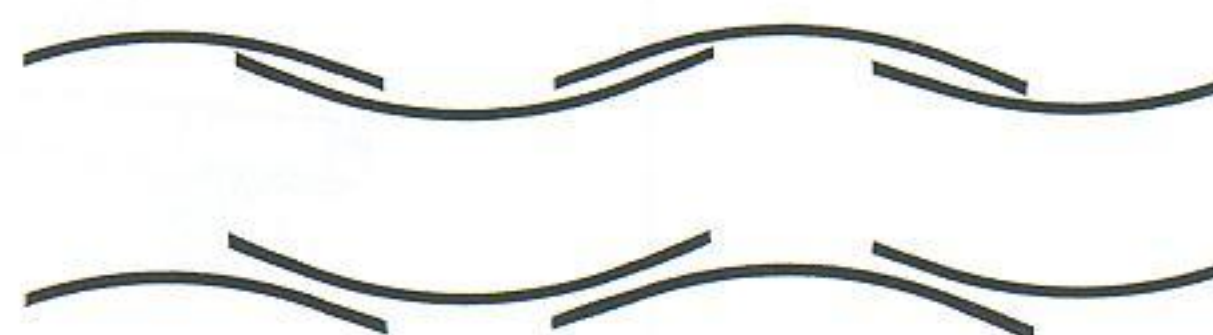


Lamellenaufhängung
 Schelle 3: Art.-Nr. TTL-Z-S-SCHELLE3

Stückliste

- ① Lamellenstreifen vorgelocht
- ② 2 x Schwingschellenhalbschalen
- ③ 2 x Schrauben M6 x 16 + Muttern + Federringe 6 mm

Montage

1. Entnehmen Sie die Lamellenstreifen bei der Montage einzeln aus der Verpackung und montieren Sie diese abwechselnd zur Rollrichtung.
2. Stecken Sie 2 Schrauben durch die Schwingschellenhalbschale und fädeln Sie die Lamellen an der Überlappungsstelle auf.
3. Drücken Sie die Schwingschellenhalbschale gegen das Rohr und fixieren Sie diese mit der nächsten Halbschale von der anderen Seite.
4. Sichern Sie die Schrauben handfest mit Federringen und Muttern.
5. Verfahren Sie mit der nächsten Lamelle genauso.
6. Ziehen Sie die Lamellenvorrichtung an den Enden auseinander, damit die Lamellen straff hängen.
7. Fixieren Sie bei Bedarf die Lamellen an den Enden mit Blindnieten oder Blechschrauben.
8. Schrauben Sie am Ende der Montage alle Muttern mit dem Akkuschauber fest.

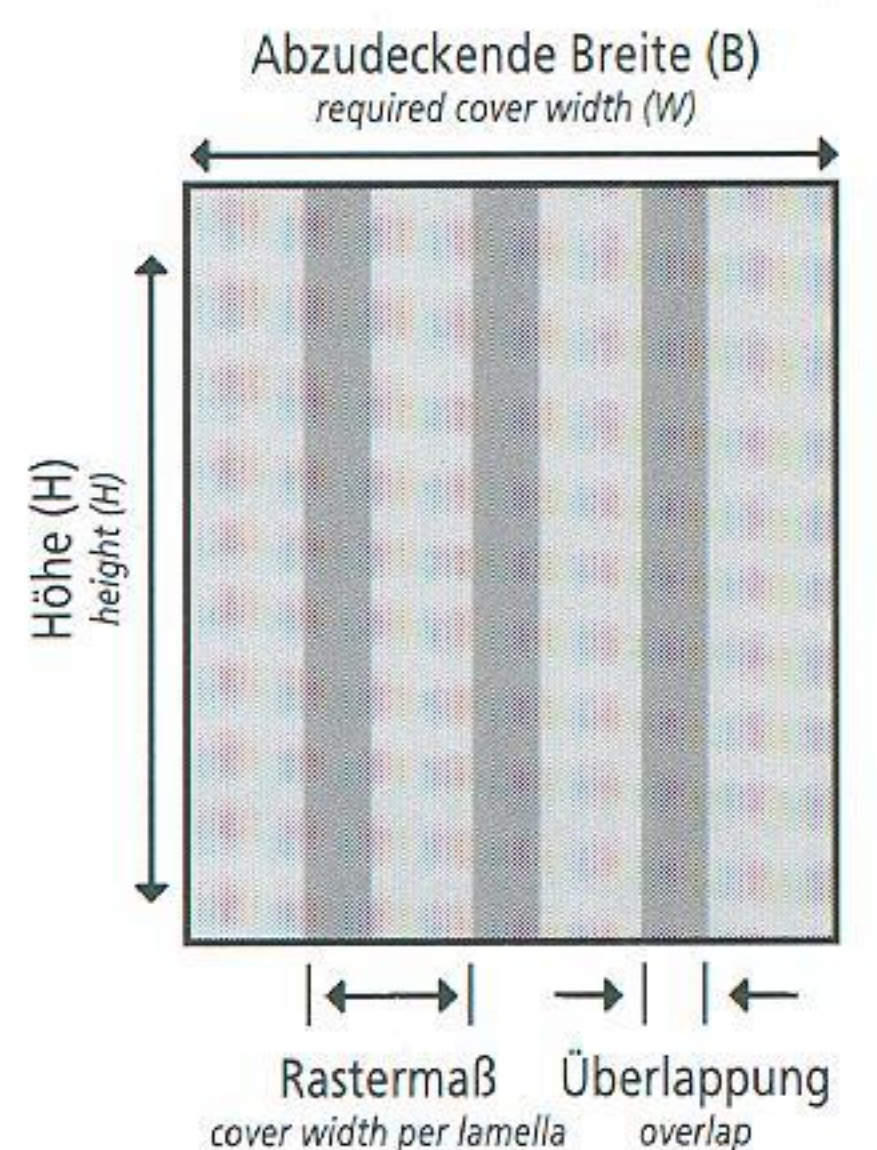

* = Rastermaß cover width per lamella 250 mm

** = Rastermaß cover width per lamella 200 mm

*** = Rastermaß cover width per lamella 150 mm

Anzahl Lamellen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33 % (= 50 mm)*	300	550	800	1050	1300	1550	1800	2050	2300	2550	2800	3050	3300	3550	3800
66 % (=100 mm)**	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100
100 % (=150 mm)***	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400

Anzahl Lamellen	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
33 % (= 50 mm)*	4050	4300	4550	4800	5050	5300	5550	5800	6050	6300	6550	6800	7050	7300	7550
66 % (=100 mm)**	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500	4700	4900	5100	5300	5500	5700	5900	6100
100 % (=150 mm)***	2550	2700	2850	3000	3150	3300	3450	3600	3750	3900	4050	4200	4350	4500	4650


Für die Aufhängung der Lamellen wird eine Schwingschelle je Lamelle und zusätzlich eine Schwingschelle am Ende benötigt!
 You need one swing clamp for every strip plus an additional one at the end!

Montagesystem für Lamellen Assembly for Lamellae


Lamellensystem Assembly for Curtains

Ständer Stands
40 x 40 x 2,5 mm
C-Profil


Ständer Stands
60 x 60 x 2,5 mm

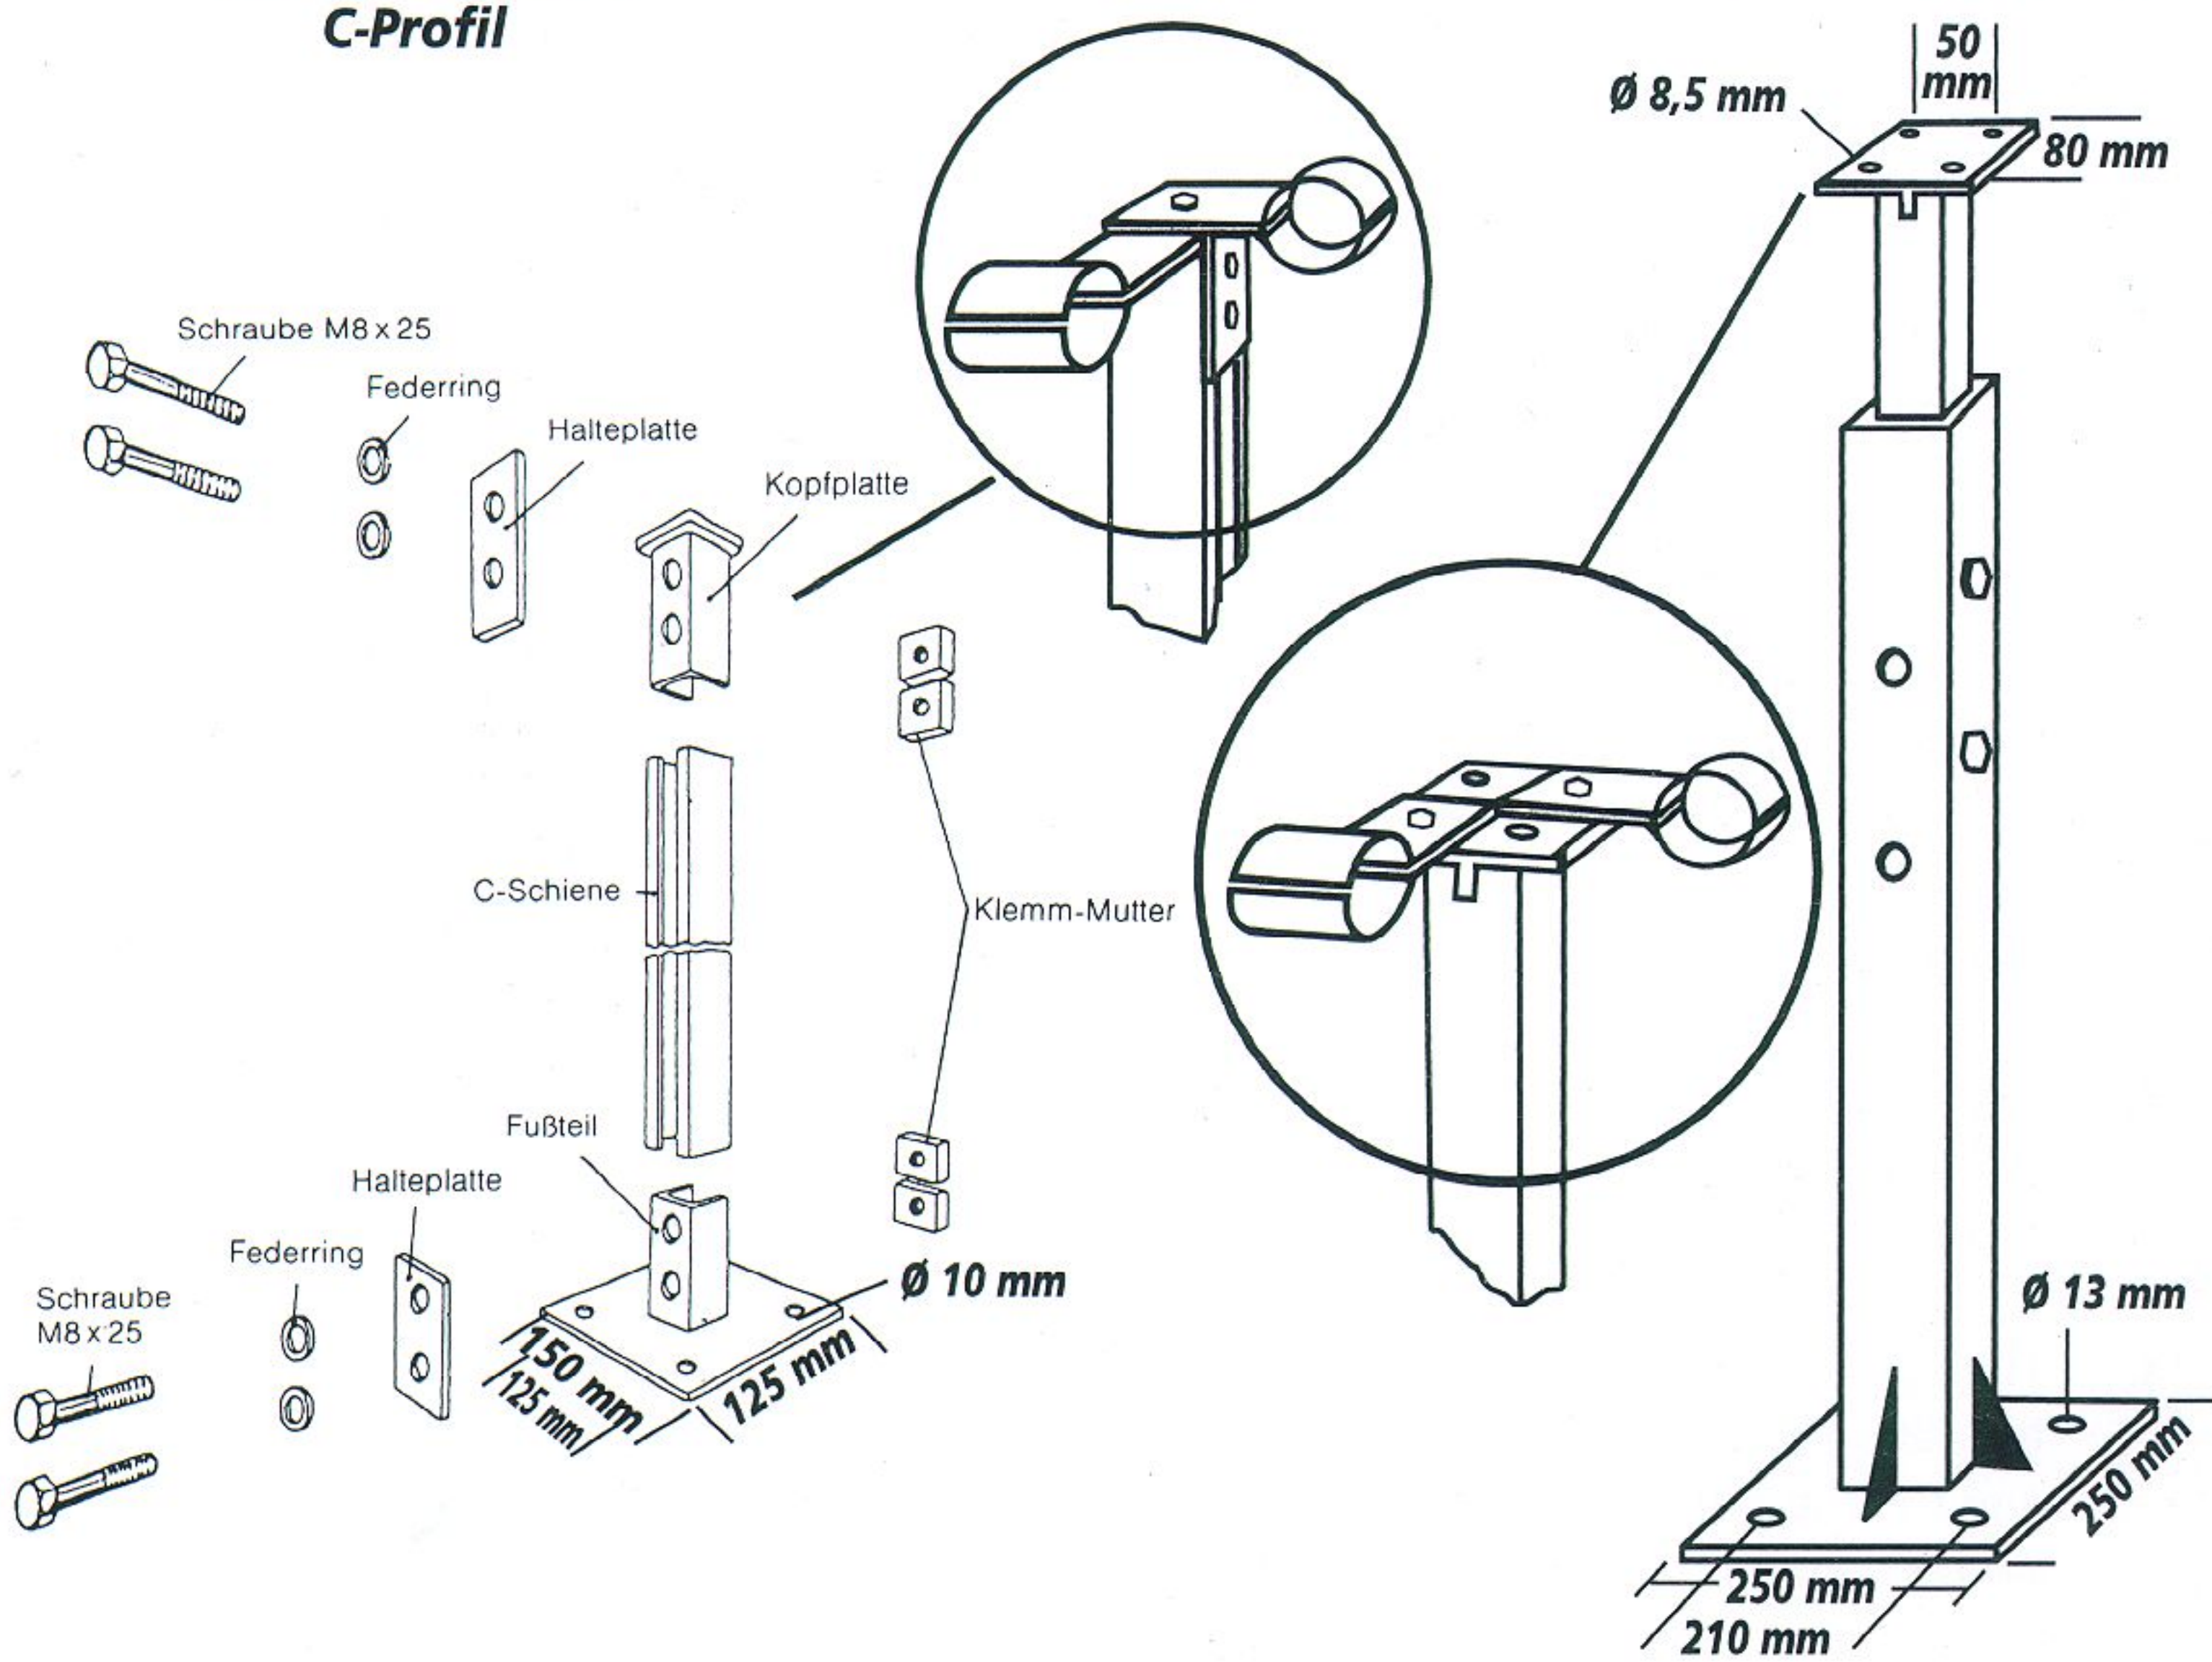


Lamellenaufhängung Lamellae section suspension mit Schwingschellen am Rohr R 1" with swing clamps and pipe

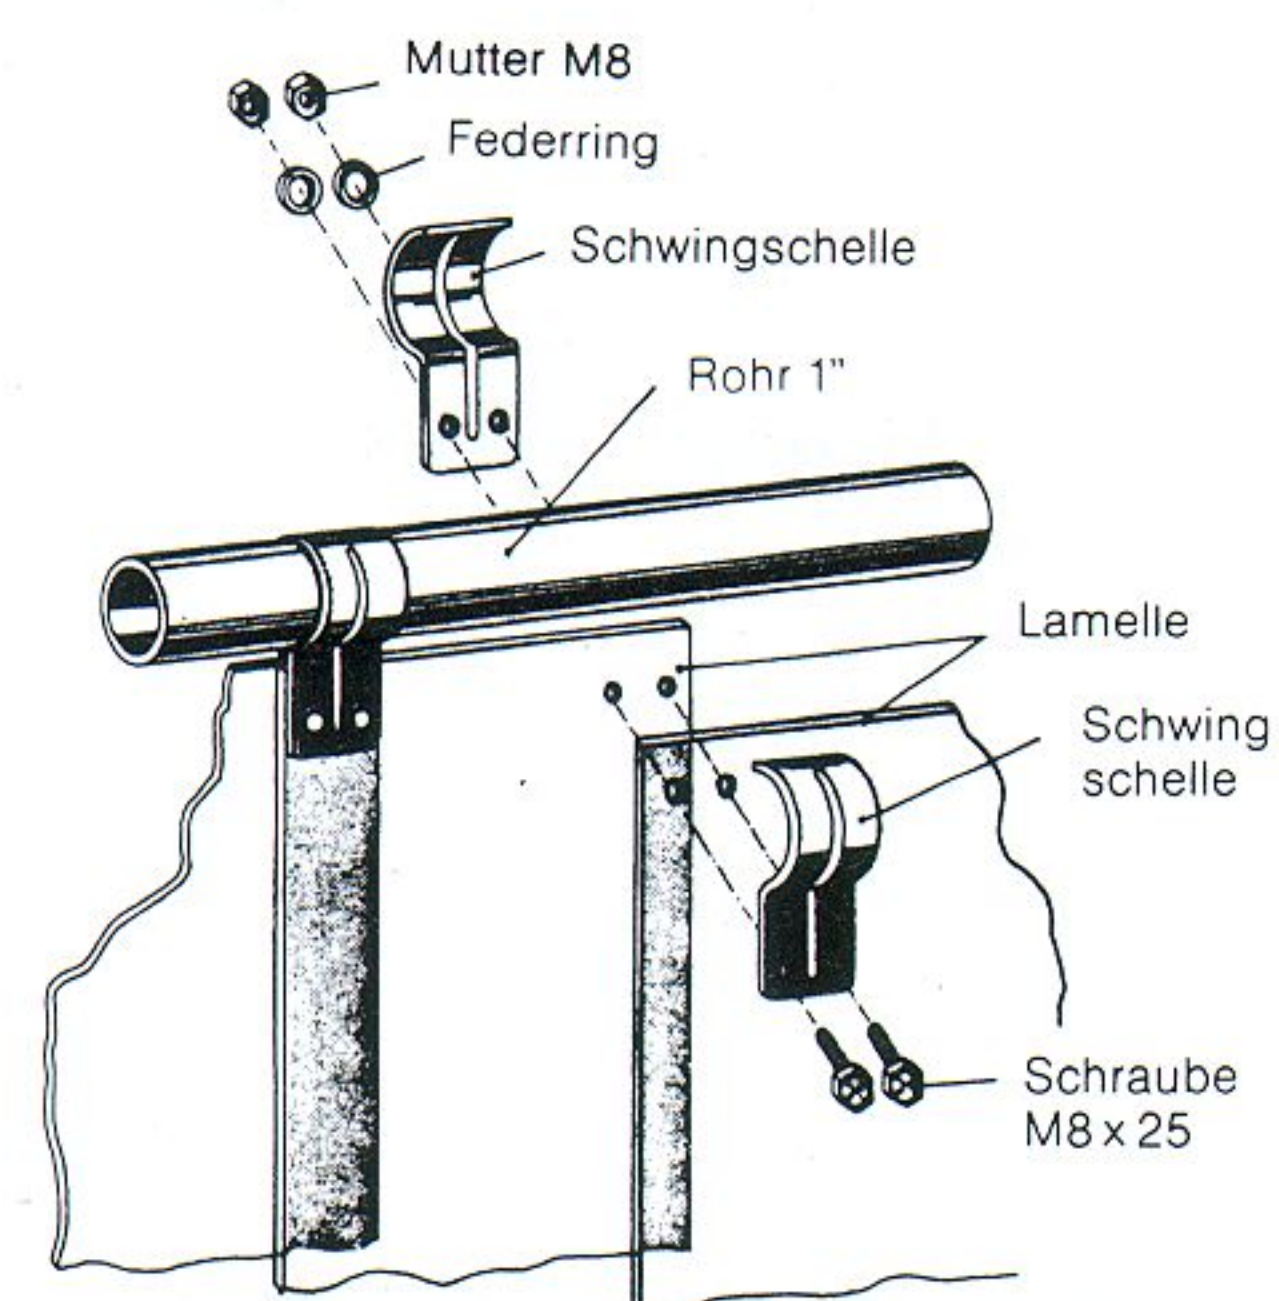


Lamellenaufhängung fest Lamella section suspension (fixed)

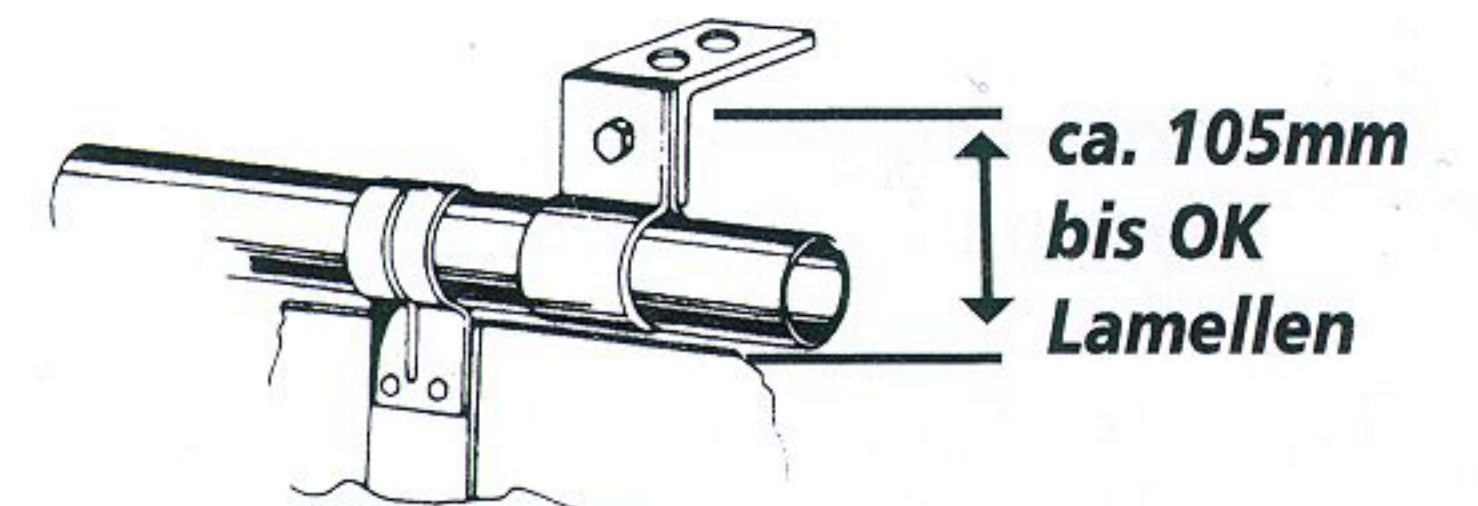

Lamellenaufhängung seitenschiebbar Lamella section suspension (lateral movement)

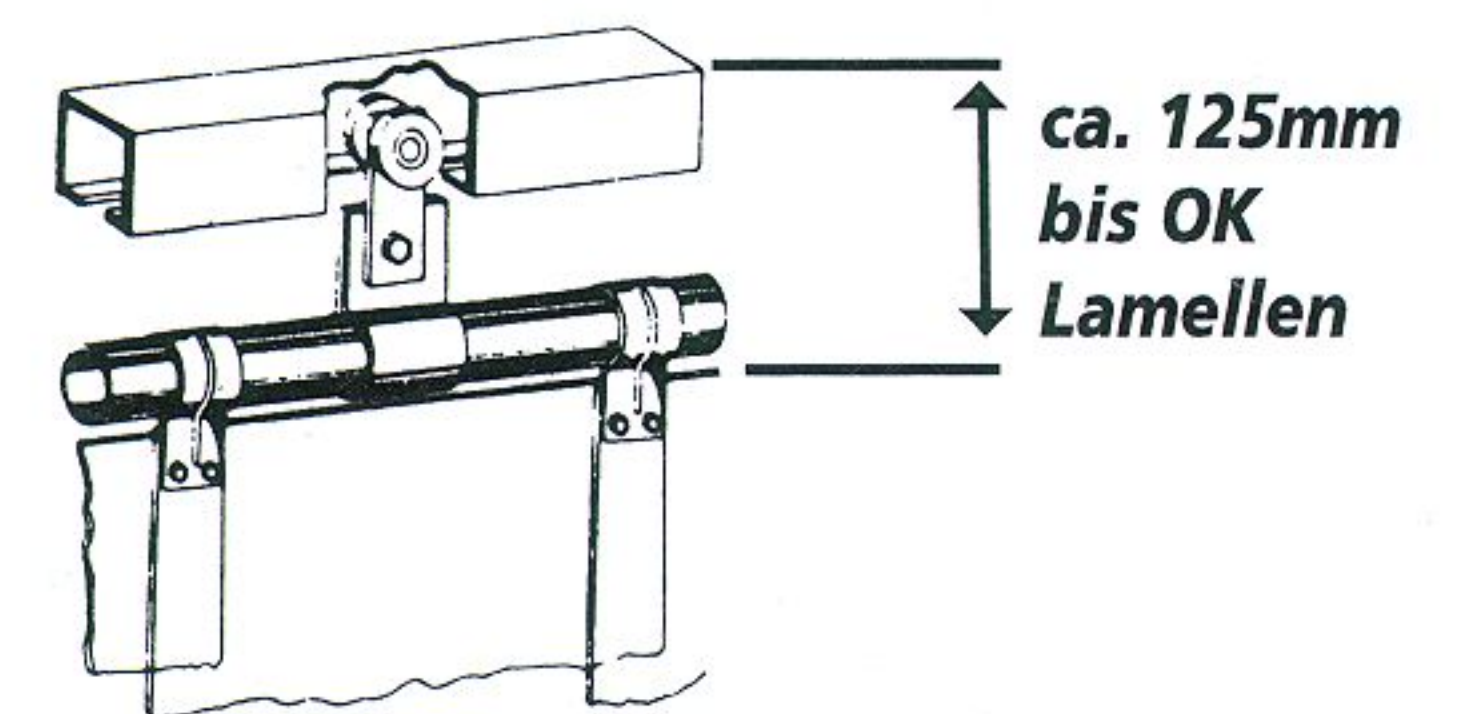

Ständerkopf für Lamellen Stand corner connection lamellae (Einzelteile - piece parts)

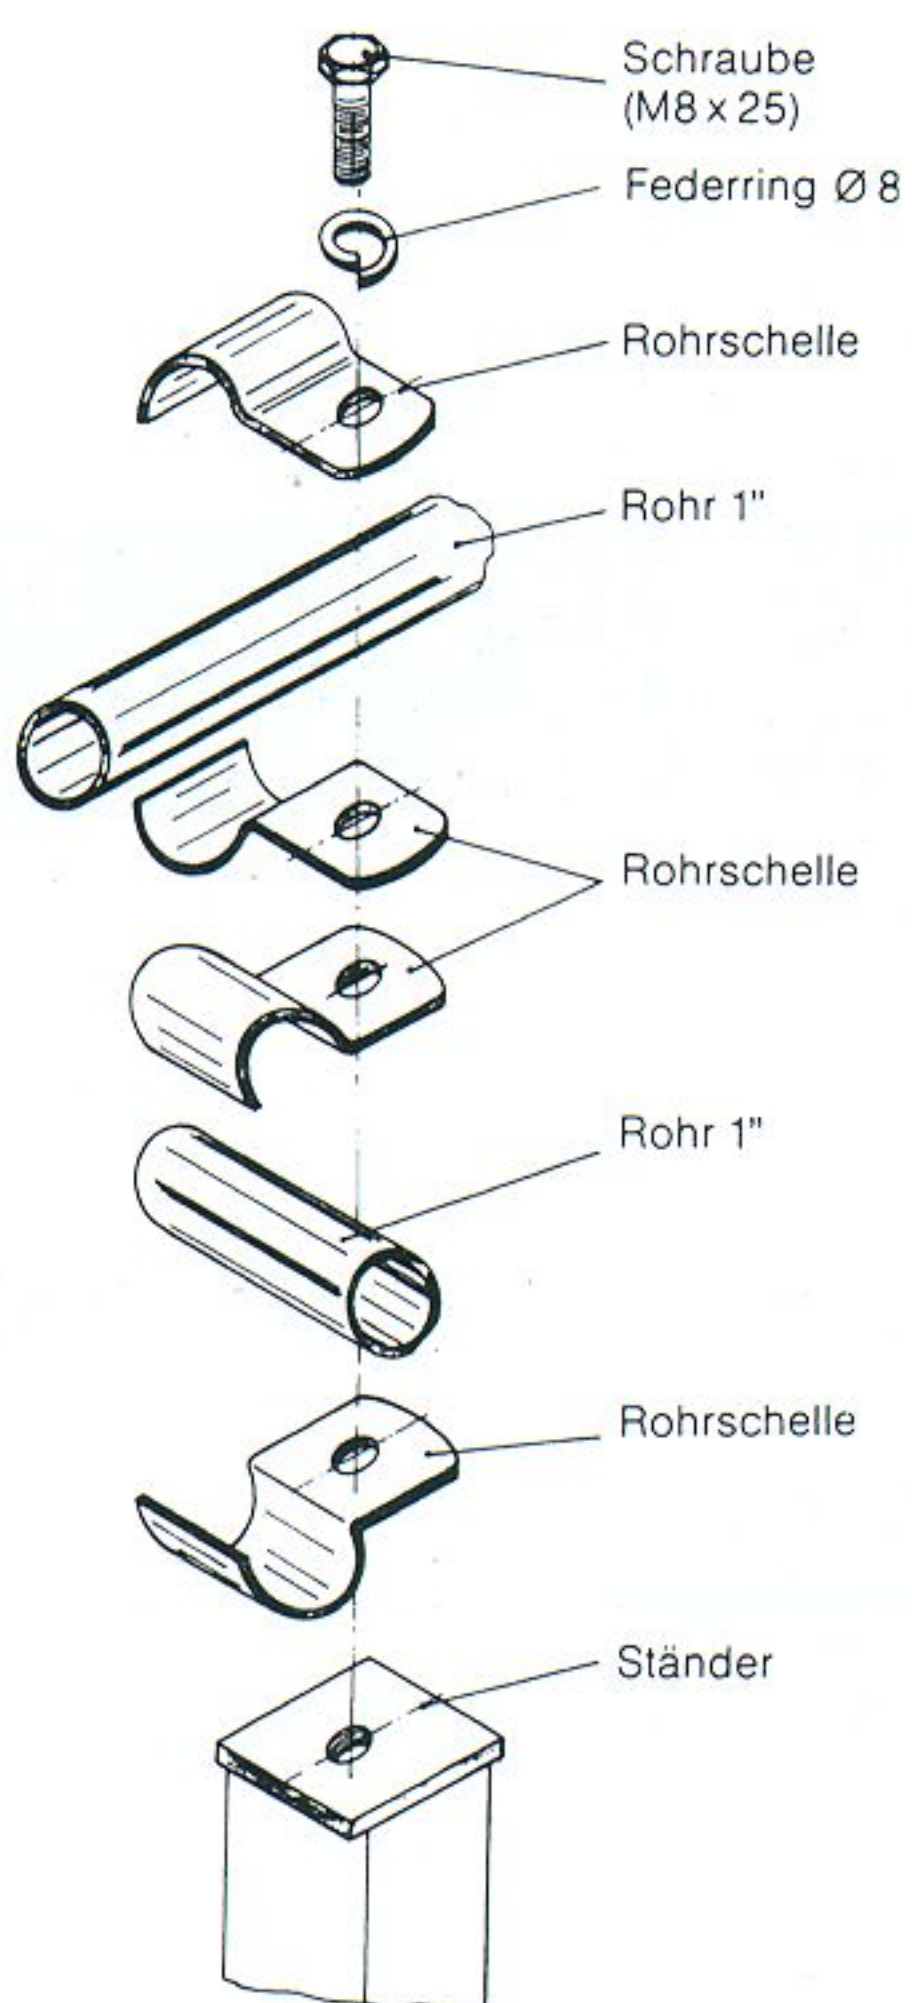

Ständerkopf für Lamellen Stand pipe fixing for lamellae mit Rohr R 1" montiert

